

二上採石場拡張事業に係る
事後調査実施状況報告書

(大 気 質 編)

平成28年3月

足 田 砕 石

	ページ
1 . 大気質事後調査の基本事項	1
1.1 概 要	1
1.2 調査地点	2
1.3 調査期間	2
2 . 調査結果	4
2.1 降下ばいじん及び降下ばいじん成分分析の状況（平成27年度冬季調査）	4
2.2 CCD カメラによる監視状況	5

1 . 大気質事後調査の基本事項

1.1 概要

大気質の事後調査は、粉じん等（降下ばいじん）【以下『粉じん等』という。】を対象に、「二上採石場拡張事業に係る環境影響評価書」（平成26年3月）【以下『評価書』という。】における“9. 事後調査”に基づく調査方法により行った。調査した情報及び調査の手法は、第2回報告に示したとおりである。

なお、本報告は、粉じん等の調査は冬季（平成27年10月30日～平成28年1月29日）に実施した調査結果を、また、粉じん等の発生状況監視は平成27年12月18日から平成28年3月17日までの監視状況を取りまとめたものである。

1.2 調査地点

粉じん等の調査地点（※1）及び粉じん等の監視地点（※2）は、粉じん等の発生状況を継続的に把握・監視するために表1.2.1及び図1.2.1に示す地点とした。

なお、調査地点Cについては、地元の要望から春季（平成26年1月30日～4月29日に実施）は事業実施区域周辺の民家近傍③（奈良県香芝市穴虫2452）としたが、それ以降（夏季）の調査では事業実施区域内（骨材プラント周辺）に変更した。

- ※1 『評価書』では、地元との覚書に基づき、拡張事業の実施前から継続して粉じん等の調査を実施している。また、その後の地元の要望により、1地点については調査地点を移動（地点C（事業実施区域周辺の民家近傍③）を地点Eに移動）し、さらに新たに1地点を追加（地点D）している。
- 2 『評価書』では、事業実施区域全体を見渡せる残土山（採掘が既に完了し現在修景中の場所）にカメラを設置する計画としていたが、メンテナンスの関係から事業実施区域のほぼ全体を見渡せる骨材プラントが稼働する施設の管理棟の上屋近傍に設置した。

表1.2.1 粉じん等の調査地点及び発生状況監視地点

調査区分	番号	調査地域及び調査地点	所在地	備考
粉じん等の調査	A	事業実施区域に最も近い民家近傍①	奈良県香芝市 穴虫2254	『評価書』と同一地点
	B	事業実施区域周辺の民家近傍②	奈良県香芝市 穴虫3274	『評価書』と同一地点
	C	事業実施区域周辺の民家近傍③	奈良県香芝市 穴虫2452	『評価書』と同一地点
		事業実施区域内（骨材プラント近傍）	奈良県葛城市 加守堂ヶ谷1500	『評価書』と同一地点
	D	事業実施区域周辺の民家近傍④	奈良県香芝市 穴虫1861-3	地元要望による 追加調査地点
	E	事業実施区域周辺の民家近傍⑤	奈良県香芝市 穴虫1360-1	地元要望による 地点C（事業実施区域周 辺の民家近傍③）から の移動調査地点
	F	事業実施区域内 （産業廃棄物中間処理施設近傍）	奈良県香芝市 穴虫2624-1	『評価書』と同一地点
粉じん等の発生監視	1	事業実施区域内（骨材プラント近傍）	奈良県葛城市 加守堂ヶ谷1500	骨材プラント施設 管理棟上屋近傍に設置

注．表中の番号は、図1.2.1と対応している。

1.3 調査期間

粉じん等の調査及び粉じん等の発生監視期間は、拡張事業開始から既認可区域の修景緑化までの期間が基本である。表1.2.2に示す期間は、本報告（第7回報告）で対象とした期間である。

表1.2.2 調査期間

調査区分	調査項目	調査地点	調査期間
現地調査	降下ばいじん量 （成分の分析を含む）	A～F	冬季：平成27年10月30日～平成28年1月29日
監視	粉じん等の発生状況	1	平成27年12月18日～平成28年3月17日

注1．表中の調査地点における番号は、表1.2.1及び図1.2.1と対応している。

2．地点Cの事業実施区域周辺の民家近傍③は、平成26年度に春季（平成26年1月30日～平成26年4月29日）のみの調査を行った地点である。それ以降は、調査地点を変更し、事業実施区域内（骨材プラント近傍）を地点Cとして調査を実施している。

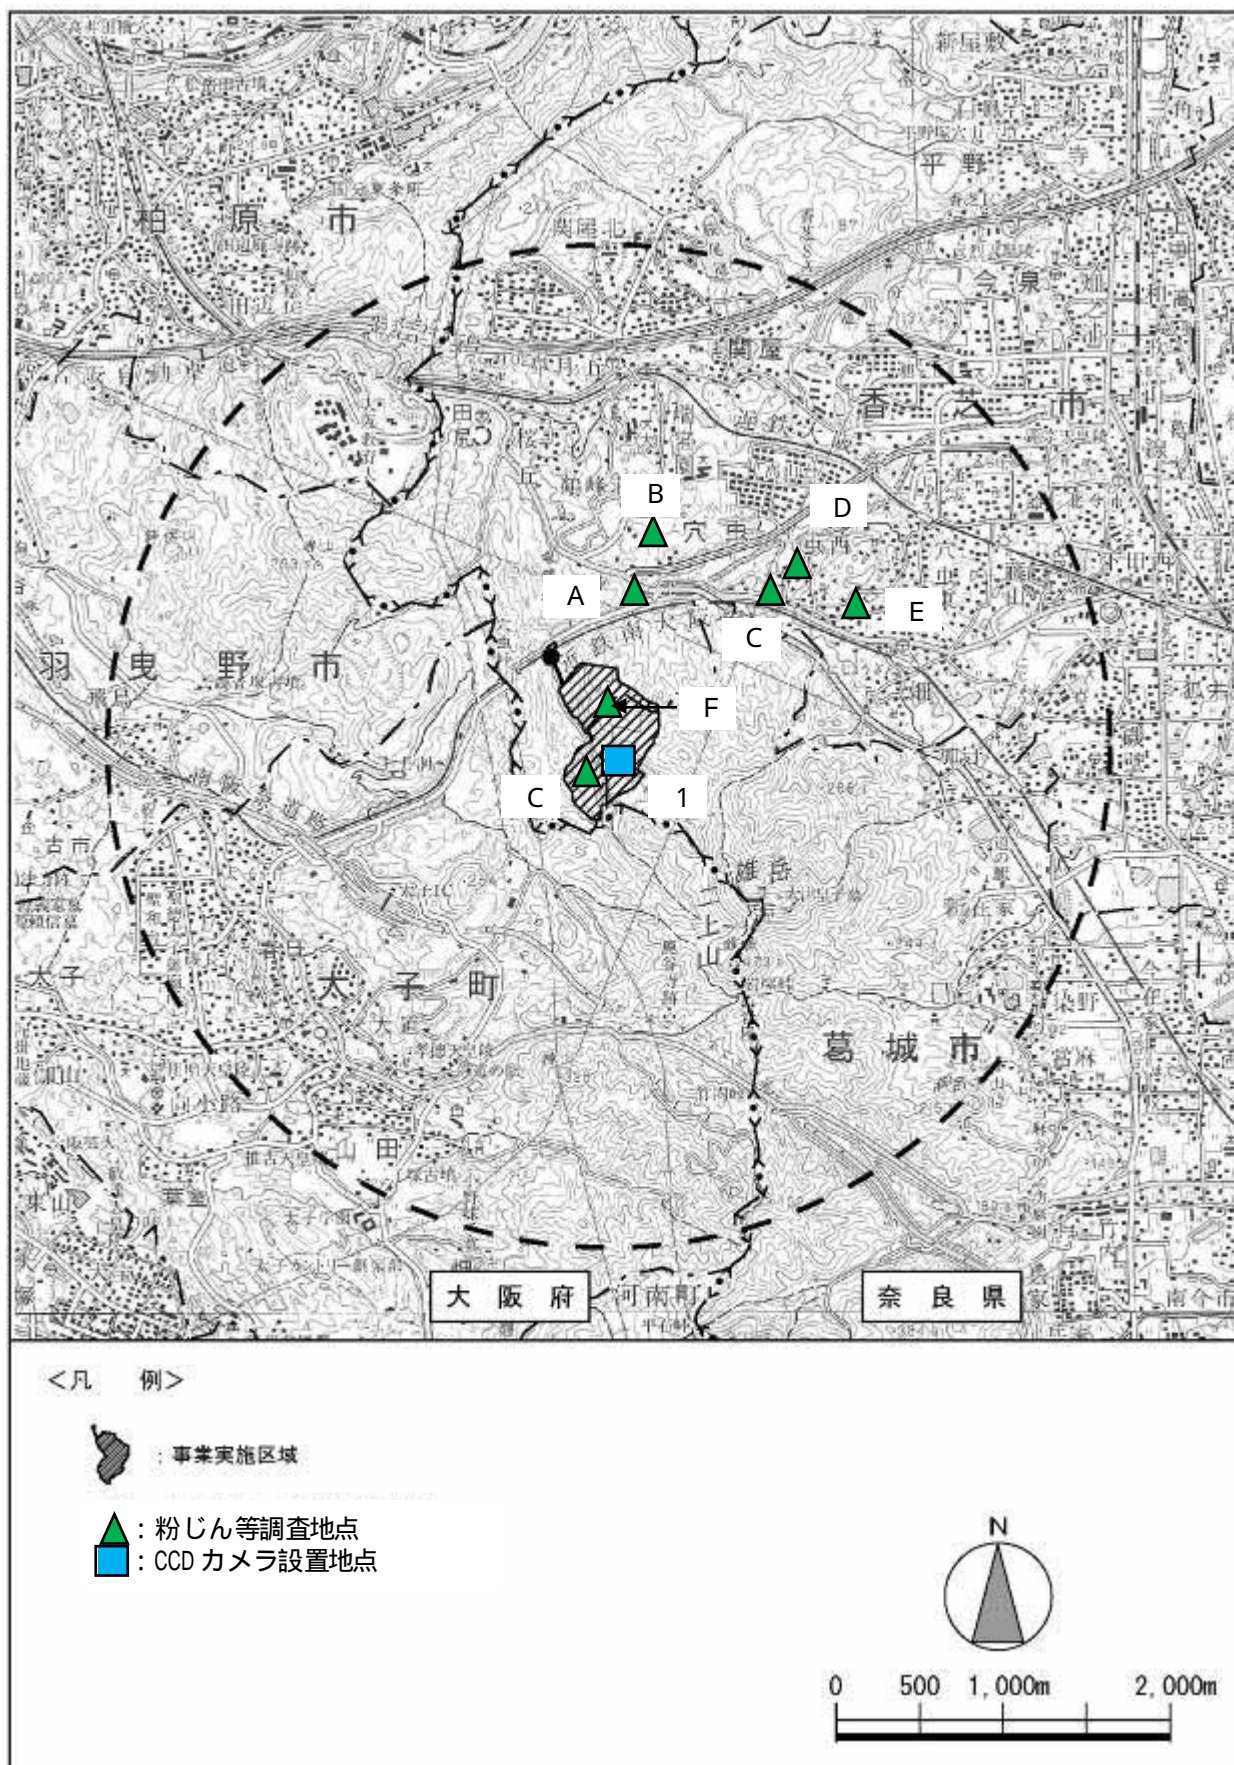


図1.2.1 粉じん等の事後調査地点位置図

2. 調査結果

2.1 降下ばいじん及び降下ばいじん成分分析の状況（平成27年度冬季調査）

冬季における現地調査による降下ばいじん及びその成分分析結果を表2.1.1に示す。

これによると、降下ばいじんの量は、1.02～9.08 t /km²/月であり、いずれの地点も参考となる値※10 t /km²/月以下であった。また、降下ばいじんの成分分析結果は、岩石や砂・土の成分であると考えられる全シリカに着目すると、0.02～1.91 t /km²/月であり、降下ばいじんの主たる発生源である地点C（事業実施区域内（骨材プラント近傍））の量がもっとも多かった。

なお、地点C（事業実施区域内（骨材プラント近傍））では、骨材プラントの稼働に伴い発生する降下ばいじん量の測定が主であるが、本期間中の骨材プラントの稼働は、平成27年度夏季及び秋季調査の期間と同様に通常時の3割程度であった。

※参考となる値は、国等で整合を図る基準又は目標が定められていないため、降下ばいじん量の定量的な評価を用いた値である。この値は「道路環境影響評価の技術手法（2007改訂）」に記載されている。

表2.1.1 粉じん等の状況調査結果

【平成27年度冬季調査】

項目	単位	地点 A	地点 B	地点 C	地点 D	地点 E	地点 F	分析方法
降水量	L	2.720	2.270	2.300	2.220	—	1.130	容量法
総量	t/km ² /月	6.79	1.45	9.08	1.02	—	2.76	計算
不溶解成分総量	t/km ² /月	4.42	0.26	7.63	0.31	—	1.54	重量法
タール分	t/km ² /月	0.017	0.001未満	0.040	0.001未満	—	0.001未満	重量法
タール分以外可燃物質	t/km ² /月	3.62	0.19	1.47	0.19	—	0.60	計算
灰分	t/km ² /月	0.80	0.07	6.16	0.12	—	0.94	重量法
鉄	t/km ² /月	0.013	0.003	0.143	0.005	—	0.021	誘導結合プラズマ発光分光分析法
溶解成分総量	t/km ² /月	2.37	1.19	1.45	0.71	—	1.22	重量法
pH (25℃)	pH	6.1	5.0	7.3	8.7	—	7.9	ガラス電極法
カルシウムイオン	t/km ² /月	0.08	0.02	0.52	0.02	—	0.26	誘導結合プラズマ発光分光分析法
塩素イオン	t/km ² /月	0.12	0.07	0.08	0.08	—	0.07	イオンクロマトグラフ法
硫酸イオン	t/km ² /月	0.71	0.09	0.70	0.06	—	0.72	イオンクロマトグラフ法
鉄イオン	t/km ² /月	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	誘導結合プラズマ発光分光分析法
全シリカ	t/km ² /月	0.15	0.02	1.91	0.04	—	0.13	吸光光度法

地点E（事業実施区域周辺の民家近傍）については、降下ばいじん捕集瓶を回収する際（平成28年1月29日）に小石が混入していたため、分析の対象から除外した（小石が投入された時期は不明であるが、おそらく子供の悪戯であると推測される。故意に異物が混入された状態の試料では、正確な分析が困難であるため、本報告では分析の対象外とした。）。



写真2.1.1 地点Eの捕集瓶に混入していた小石

2.2 CCDカメラによる監視状況

骨材プラント施設の管理棟の上屋近傍に設置したCCDカメラから映し出される映像を通して、これまでと同様に、骨材プラントの稼働などにより発生する粉じん等の拡散状況を把握した。

その結果、本報告の期間内においても、粉じんが目に見えて局地的に集中するような状況は確認されなかったため、機械の稼働を一時中断する等の措置は講じなかった。